

**MANUAL de UTILIZACIÓN  
Y MANTENIMIENTO**



**arenadora jafe mAs**



**[www.gahesa.com](http://www.gahesa.com)**



+ 34 979 761 020



+ 34 979 761 030

**Aerográficos GAHE, S.A.**  
Parque Industrial de Villamuriel  
Avda. Comunidad Europea 83  
34190 Villamuriel de Cerrato  
Palencia

## INDICE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>AGRADECIMIENTO</b> .....  | <b>2</b>  |
| <b>1. OBJETO DEL MANUAL</b> .....  | <b>3</b>  |
| <b>2. NOTA INFORMATIVA</b> .....   | <b>3</b>  |
| <b>3. GARANTIA</b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>4. RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE</b> .....                                | <b>5</b>  |
| <b>5. DESCRIPCION DEL EQUIPO</b> .....                                   | <b>5</b>  |
| 5.1. DESCRIPCION GENERAL.....  | 5         |
| 5.2. COMPONENTES PRINCIPALES.....  | 5         |
| 5.3. PLACA DE IDENTIFICACION .....                                       | 7         |
| 5.4. CARACTERISTICAS TECNICAS.....                                       | 7         |
| 5.5. NORMATIVA .....   | 8         |
| 5.6. SISTEMAS DE SEGURIDAD .....   | 8         |
| <b>6. INSPECCION DEL EQUIPO A SU RECEPCION</b> .....                     | <b>9</b>  |
| <b>7. INSTRUCCIONES DE UTILIZACION</b> .....                             | <b>9</b>  |
| 7.1. OPERACIONES PREVIAS.....  | 9         |
| 7.2. LLENADO DEL DEPOSITO.....   | 10        |
| 7.3. COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE LLENADO.....                              | 10        |
| 7.4. REGULACION DE LA PRESION DE TRABAJO .....                           | 12        |
| 7.5. REGULACION DEL CAUDAL DE SALIDA DE PRODUCTO ABRASIVO .....          | 12        |
| 7.6. CONTROL DE LA SALIDA DEL ABRASIVO AL DEJAR DE ARENAR .....          | 12        |
| 7.7. PUESTA A TIERRA DEL EQUIPO .....                                    | 13        |
| <b>8. DESMONTAJE DE COMPONENTES</b> .....                                | <b>13</b> |
| 8.1. DESMONTAJE DE BOQUILLAS.....  | 14        |
| 8.2. DESMONTAJE DE LA MANGUERA DE PRODUCTO.....                          | 14        |
| 8.3. DESMONTAJE DE LA TAPA DEL DEPOSITO .....                            | 14        |
| <b>9. CONSEJOS PARA EVITAR PRACTICAS INAPROPIADAS Y PELIGROSAS</b> ..... | <b>15</b> |
| <b>10. DESPIECE COMPLETO DE COMPONENTES DE REPUESTO</b> .....            | <b>16</b> |
| <b>11. ANOMALIAS Y POSIBLES SOLUCIONES</b> .....                         | <b>20</b> |
| <b>11. ANOMALIAS Y POSIBLES SOLUCIONES</b> .....                         | <b>20</b> |
| <b>12. ALMACENAMIENTO DEL EQUIPO</b> .....                               | <b>21</b> |
| <b>13. RETIRADA DEL EQUIPO</b> .....                                     | <b>21</b> |
| <b>14. INSPECCIONES Y PRUEBAS PERIODICAS</b> .....                       | <b>21</b> |
| <b>DECLARACION DE CONFORMIDAD</b> .....                                  | <b>22</b> |

## AGRADECIMIENTO

Desde *AEROGRAFICOS GAHE*, S.A. agradecemos la confianza depositada en la arenadora de precisión adquirida.

Esta confianza nos motiva a seguir trabajando diariamente en la consecución de los más altos estándares de calidad de nuestros productos, hasta el punto de convertirse en un referente en cuanto fiabilidad y cumplimiento de las exigencias del mercado al que se destinan.

Esperando que el artículo adquirido sea de su completa satisfacción y quedando a su entera disposición para atender cualquier consulta o sugerencia que deseen transmitirnos, reciban de nuevo nuestro más sincero agradecimiento.

LA DIRECCION DE *AEROGRAFICOS GAHE*, S.A.

## 1. OBJETO DEL MANUAL

AEROGRAFICOS GAHE, S.A. ha elaborado y concebido el presente *Manual de Utilización y Mantenimiento* como un documento que debe acompañar a la arenadora de precisión adquirida durante toda su vida útil, siendo considerado un componente más de la misma.

El *Manual* se destina al usuario y mantenedor del equipo y contiene toda la información útil para la seguridad en lo que se refiere a:

- Montaje
- Puesta en servicio
- Utilización
- Mantenimiento, incluidos los controles por el usuario
- Peligros por utilización errónea

## 2. NOTA INFORMATIVA

El presente documento debe estar en todo momento a disposición del personal encargado de la utilización y mantenimiento del equipo.

AEROGRAFICOS GAHE, S.A. pone a disposición de sus clientes un *SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA (SAT)* para la realización de cualquier consulta relacionada con el funcionamiento y mantenimiento de los equipos.

Ante cualquier duda o avería, rogamos que se pongan en contacto con nuestro SAT:

### SAT Central

Parque Industrial de Villamuriel  
Avenida Comunidad Europea nº 83  
34190 Villamuriel de Cerrato (Palencia) – España  
Teléfono: 34 979 761020  
Fax: 34 979 761030  
e-mail: sat@gahesa.com

### SAT Madrid

Poligono Industrial de Vallecas  
C/ Gamonal 79 bis Planta 4ª Local 37B  
28031 Madrid - España  
Teléfono: 34 91 3321207  
Fax : 34 91 3854308  
e-mail: satmadrid@gahesa.com

### SAT Barcelona

Avda. La Torre de Claramunt, 5  
08786 Capellades  
Barcelona – España  
Teléfono: 34 93 8013483  
Móvil: 629 506837  
e-mail: satbarcelona@gahesa.com

### SAT Galicia

Avda. Dos Telleiros Parc. 193 – Nave 3  
Polígono Rio del Pozo  
15424 Naron (A Coruña) - España  
Teléfono: 34 981 382148  
Fax : 34 981 382148  
e-mail: galicia@gahesa.com

### SAT Baleares

C/ Camp Roig, 2  
07010 Palma de Mallorca  
Palma de Mallorca - ESPAÑA  
Móvil: 34 609 262040



Con la finalidad de asegurar que las características del equipo se corresponden con las especificadas en su pedido, se debe proceder a la revisión del mismo a su recepción, poniéndose en contacto con nuestro SAT en el caso de que se detecte alguna disconformidad.

### ⚠ ATENCION:

Cualquier modificación en la configuración original del equipo o de sus componentes, así como la utilización de éste para un fin diferente al que ha sido diseñado, implicará la inmediata invalidación de la homologación del producto, eximiendo a AEROGRAFICOS GAHE, S.A. de su responsabilidad como empresa fabricante del equipo comercializado.

Supondrán, además, invalidación de la homologación:

- Operaciones de soldadura sobre el aparato a presión
- Operaciones de mecanizado (taladrados, cortes, etc.)
- Montajes diferentes al original
- Sustitución de elementos por otros diferentes a los originales *JA-FE*
- Manipulación de la válvula de seguridad

Supondrán, además, una avería: que no cubre la garantía

- Trabajar con abrasivos húmedos o con medida superior a la recomendada
- Tumbiar la máquina con el depósito lleno de abrasivo
- Llenar de abrasivo hasta la tapa
- Utilizar el equipo cerca del compresor de aire, ya que el polvo que se desprende puede dañar el compresor.

Por los motivos antes citados, se recomienda que cualquier reparación o sustitución de componentes que se lleve a cabo sobre el equipo, sea realizada directamente por el fabricante.

### 3. GARANTIA

El equipo adquirido cuenta con una garantía de dos años a contar desde la fecha de facturación. La garantía cubre los fallos de fabricación y defectos en componentes.

Únicamente se garantizan las reparaciones y sustituciones de elementos llevadas a cabo por personal técnico de *AEROGRAFICOS GAHE, S.A.*

Las piezas defectuosas se enviarán con portes pagados.

La garantía no cubre daños directos o indirectos que nuestro equipo pudiera causar sobre personas o bienes, ni las operaciones de reparación llevadas a cabo directamente por el cliente o por terceras personas.

#### La garantía no cubre:

- Averías o daños causados por una utilización inadecuada del equipo.
- Averías o daños causados por recambios distintos a los originales *JA-FE* o recomendados por *AEROGRAFICOS GAHE, S.A.*
- Averías o daños causados por una mala conservación del equipo.
- Componentes sujetos a desgaste (boquillas, filtros, mangueras, etc.).

#### La garantía se anula:

- Cuando se lleven a cabo reparaciones o sustituciones de componentes en el equipo, sin la previa autorización de *AEROGRAFICOS GAHE, S.A.*
- Cuando se manipule o elimine en número de serie que identifica de forma inequívoca a cada equipo.
- Cuando se constate que la avería ha sido motivada por un uso inadecuado del equipo, por una caída o golpe, o por causas que no se deban a condiciones normales de trabajo.
- Cuando el equipo sea desmontado, manipulado o reparado sin la autorización de *AEROGRAFICOS GAHE, S.A.*

Las actuaciones de reparación que se lleven a cabo sobre los equipos garantizados, no conllevarán paralización ni prórroga del período de garantía.

#### 4. RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE



**RECUERDE:**

Para deshacerse de los productos contaminantes o peligrosos, de los embalajes, de los equipos y herramientas en desuso y en general de cualquier tipo de residuo generado por su actividad, tiene que utilizar los puntos de Recogida Selectiva y Tratamiento adecuados a cada caso.

Si usted necesita información al respecto puede dirigirse a Las Consejerías de Medioambiente de su Comunidad Autónoma o al Ayuntamiento más cercano.

#### 5. DESCRIPCION DEL EQUIPO

##### 5.1. DESCRIPCION GENERAL

El equipo adquirido es una arenadora de precisión apta para la realización de pequeños y medianos trabajos de precisión en decoración, industria de la madera o metal; basados en la aplicación de producto abrasivo sobre la superficie a tratar.

Entre sus posibles aplicaciones se encuentran:

- Limpieza de fachadas
- Decapado de maderas
- Arranque de papeles y adhesivos
- Decapado de piscinas
- Limpieza de grafitis
- Limpieza y saneamiento de hormigón
- Limpieza de plástico
- Limpieza y eliminación de marcas en pavimentos
- Preparado de superficies metálicas
- Limpieza y decapado de tanques y recipientes metálicos

La arenadora permite la aplicación de los siguientes tipos de abrasivos: corindón, granalla, vidrio, silicato de aluminio, granate, carbonato cálcico y arena de sílice.


A continuación se adjunta tabla que puede ayudar al usuario en la elección del tamaño de abrasivo a emplear en función del diámetro de la boquilla.

| Ø Boquilla (mm) | Granulometría Abrasivo (mm) |        |
|-----------------|-----------------------------|--------|
|                 | Mínima                      | Máxima |
| 2,0             | 0,25                        | 0,40   |
| 2,5             | 0,25                        | 0,50   |
| 3,0             | 0,25                        | 0,60   |
| 4,0             | 0,25                        | 1,00   |

Tabla 1

##### 5.2. COMPONENTES PRINCIPALES

A continuación se muestran de forma gráfica y tabulada los componentes principales del equipo (La descripción se corresponde al Modelo 0701AREN10MAS, siendo equivalente los componentes principales al resto de modelos):

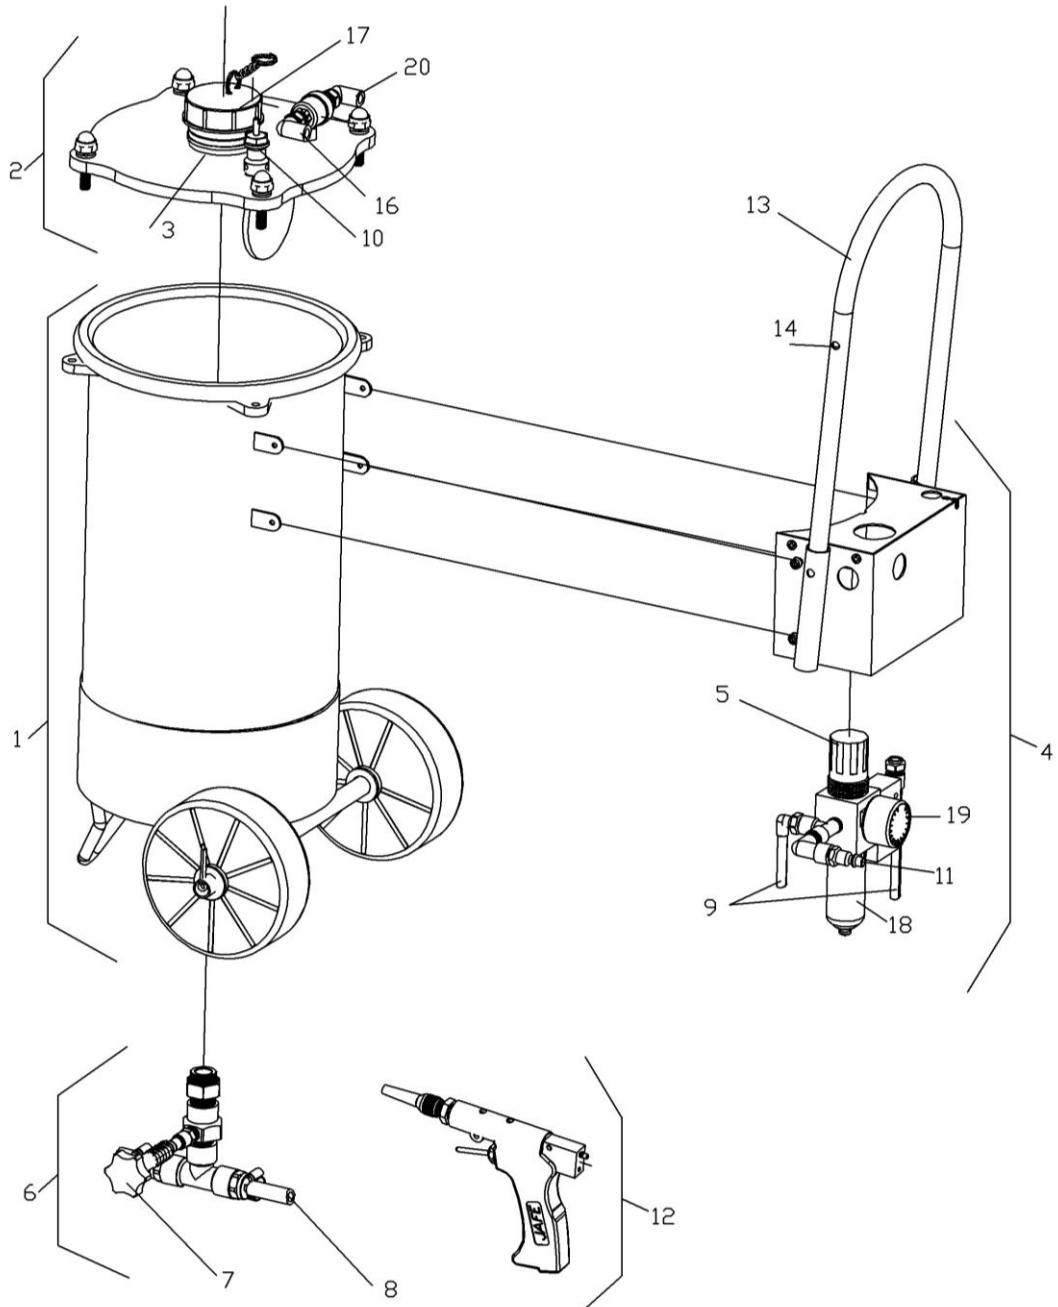

Despiece 1 – Componentes principales

| Posic. | Denominación                              |
|--------|---|
| 1      | Depósito con ruedas                       |
| 2      | Tapa                                      |
| 3      | Boca de entrada de producto               |
| 4      | Caja y sistema de regulación              |
| 5      | Regulador de presión de trabajo           |
| 6      | Salida de producto abrasivo               |
| 7      | Regulador de caudal de salida de producto |
| 8      | Manguera de producto                      |
| 9      | Circuito de control remoto (neumático)    |
| 10     | Válvula de seguridad                      |
| 11     | Entrada de aire a equipo                  |
| 12     | Pistola                                   |
| 13     | Asa de transporte                         |
| 14     | Pasador de anclaje de asa                 |
| 15     | Alojamiento de pasador de anclaje de asa  |
| 16     | Entrada de aire a depósito                |
| 17     | Tapón                                     |
| 18     | Filtro purificador                        |
| 19     | Manómetro                                 |
| 20     | Descarga de aire del depósito             |

Tabla 2

### 5.3. PLACA DE IDENTIFICACION

El equipo va provisto de una placa de identificación que, bajo ninguna circunstancia, puede ser retirada ni manipulada.

La placa de identificación aporta la siguiente información:

- Nombre del fabricante
- Número de serie y fecha de fabricación
- Características principales
- Otros datos obligatorios, según la normativa de aplicación

Para la realización de cualquier consulta relacionada con el equipo a AEROGRAFICOS GAHE, S.A., será necesario hacer referencia al número de serie que figura en la placa.

### 5.4. CARACTERISTICAS TECNICAS

Las características técnicas de la arenadora de precisión se muestran a continuación de forma tabulada:



|                                      | <b>0701AREN30MAS</b>  |
|--------------------------------------|---|
| Peso                                 | 31,5 kg   |
| Capacidad Depósito                   | 30 l.   |
| Presión mínima trabajo               | 2 kg/cm <sup>2</sup>  |
| Presión máxima trabajo               | 6 kg/cm <sup>2</sup>  |
| Presión óptima trabajo               | 4 – 5,5 kg/cm <sup>2</sup>  |
| Caudal de aire necesario (compresor) | 250 – 450 l./min. (Boquilla Ø2)<br>350 – 600 l./min. (Boquilla Ø2,5)<br>700 – 1000 l./min. (Boquilla Ø3)<br>1200– 1400 l./min.(Boquilla Ø4) |
| Presión tarado v.seguridad           | 6 kg/cm <sup>2</sup>  |
| Conexión entrada aire                | CR 3/8 / Racor Expres Din 3489  |
| Temperatura de trabajo               | de 0 a 50° C  |
| Material boquilla                    | Carburo de tungsteno  |
| Dimensiones                          | 500x430x940 mm (con asa)  |

Tabla 3

## 5.5. NORMATIVA

La arenadora de precisión ha sido diseñada, fabricada, inspeccionada, ensayada y comercializada, bajo el cumplimiento de la siguiente normativa:

| <i>DIRECTIVA EUROPEA</i>           |  |
|------------------------------------|--|
| 97/23/CE                           | Relativa a los equipos a presión   |
| <i>NORMAS ARMONIZADAS EUROPEAS</i> |  |
| EN 13445-1:2002                    | Recipientes a presión no sometidos a la acción de la llama. Generalidades        |
| EN 13445-2:2002                    | Recipientes a presión no sometidos a la acción de la llama. Materiales           |
| EN 13445-3:2002                    | Recipientes a presión no sometidos a la acción de la llama. Diseño               |
| EN 13445-4:2002                    | Recipientes a presión no sometidos a la acción de la llama. Fabricación          |
| EN 13445-5:2002                    | Recipientes a presión no sometidos a la acción de la llama. Inspección y ensayos |

Tabla 4

## 5.6. SISTEMAS DE SEGURIDAD

### 5.6.1. VALVULA DE SEGURIDAD

La arenadora va equipada de serie con una válvula de seguridad [Despiece 1 – Posic.10] instalada en la tapa del depósito [Despiece 1 – Posic.2], con el objeto de que nunca se sobrepase la presión máxima de trabajo para la que ha sido diseñada (6 kg/cm<sup>2</sup>). Si se sobrepasa la presión de tarado de la válvula, se produce la descarga de ésta, liberando el exceso de presión.

Queda prohibida la manipulación de la válvula de seguridad o de su precinto. Cualquier alteración de la válvula puede causar lesiones graves al usuario y alterar el correcto funcionamiento del equipo.

AEROGRAFICOS GAHE, S.A. se exime de cualquier responsabilidad derivada de cualquier manipulación de la válvula por parte del usuario, declinando en éste toda su responsabilidad.



## 5.6.2. SISTEMA DE DESPRESURIZACION

La arenadora va equipada con una válvula de tres vías con pilotaje [Despiece 2 – Posic.41] ubicada en el interior de la caja de regulación [Despiece 1 – Posic.4]. El sistema de control remoto neumático [Despiece 1 – Posic.9] se ha diseñado de manera que en ausencia de señal de pilotaje (gatillo de la pistola [Despiece 2 – Posic.58] sin accionar), se cierra la vía de suministro de aire al depósito, dando lugar a su vez a la despresurización del mismo a través del escape de la válvula antirretorno instalada en la tapa del equipo [Despiece 1 – Posic.20].



### **ATENCIÓN:**

Una vez que se deja de accionar el gatillo de la pistola [Despiece 2 – Posic.58], se debe esperar unos 10 segundos para asegurarse que se ha completado el proceso de despresurización del depósito.

## 6. INSPECCION DEL EQUIPO A SU RECEPCION

Antes de usar el equipo, hay que cerciorarse de que éste no ha sufrido daño alguno durante su transporte o almacenamiento. Además, debe comprobarse que todos los componentes y accesorios que integran el equipo se encuentran en el interior del embalaje.

El equipo básico incluye los siguientes componentes:

- Unidad arenadora (depósito con ruedas, tapa, sistemas de regulación y válvula de seguridad)
- Asa de transporte
- Pistola JA-FE
- Boquilla de carburo de tungsteno Ø3 mm
- 5 m de manguera de producto
- 10 m circuito control neumático remoto (5 m ida + 5 m retorno)
- Embudo provisto de prolongador
- Placa de identificación
- Manual de utilización y mantenimiento
- Guantes
- Pantalla de protección básica
- Caperuza desechable de celulosa (2 Ud.)
- Tapones de Protección Auditiva

Se debe comprobar que el número de serie del equipo coincide con el que figura en el documento justificativo de entrega.

## 7. INSTRUCCIONES DE UTILIZACION

### 7.1. OPERACIONES PREVIAS

Antes de proceder a la puesta en funcionamiento del equipo hay que llevar a cabo las siguientes operaciones:

- Purgar la manguera de alimentación de aire para evacuar posibles condensados de agua.
- Comprobar que el compresor es capaz de suministrar el caudal de aire necesario. El caudal de aire depende del tipo de trabajo a realizar (presión de trabajo), pudiendo oscilar entre 700 – 1000 l/min para la boquilla de serie Ø3.
- Comprobar que todas las mangueras se encuentran en buen estado (sin fisuras ni dobleces).

- Comprobar que la conexión de entrada de aire de alimentación al equipo se encuentra en buen estado.
- Comprobar que el filtro purificador de agua [Despiece 1 – Posic.18] no se encuentre lleno. Debido a que su vaciado no es automático, conviene llevar a cabo operaciones de vaciado regularmente.
- Colocar el asa de transporte [Despiece 2 – Posic.47] que se recibe desmontada. Para fijar el asa, basta con deslizar el asa [Despiece 2 – Posic.47] por los tubos soldados al cuerpo de la caldera y colocar los posicionadores [Despiece 2 – Posic.61].
- Conectar la manguera de alimentación de aire al equipo.

## 7.2. LLENADO DEL DEPOSITO

Para proceder al llenado del depósito deben seguirse los siguientes pasos:

- Asegurarse de que el depósito se encuentre despresurizado (lectura del manómetro [Despiece 1 – Posic.19]).
- Desconectar el equipo del compresor.
- Introducir un embudo provisto de prolongador en la boca de entrada [Despiece 1 – Posic.3] presionando sobre la tapa interior de producto [Despiece 2 – Posic.13], de forma que se proceda a su apertura.
- Verter el producto abrasivo en el interior del depósito hasta alcanzar el nivel de llenado deseado.
- Retirar el embudo, permitiendo el cierre automático de la tapa interior de producto [Despiece 2 – Posic.13] gracias a su sistema de muelles.
- Comprobar que no han quedado restos de producto abrasivo en la boca de llenado que pudieran originar falta de estanqueidad en el cierre de la tapa o el deterioro de la junta [Despiece 2 – Posic.3].
- Volver a conectar el equipo al compresor.

El tipo de producto abrasivo (arena, granalla, vidrio, corindón, etc.) a utilizar, así como su granulometría, dependen del tipo de trabajo que se vaya a realizar. Para ayudar a la elección del tamaño de abrasivo a emplear en función del diámetro de la boquilla, consultar la Tabla 1.

## 7.3. COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE LLENADO


En uno de los laterales de la maquina, se encuentra el Medidor de carga. Con dicho medidor se puede comprobar el nivel de llenado del depósito.

Para comprobar el nivel de llenado deben seguirse los siguientes pasos:

- Asegurarse de que el depósito se encuentre despresurizado (lectura del manómetro [Despiece 1 – Posic.19]).
- Desconectar el equipo del compresor.
- Presionar con los dedos la tapa interior de producto [Despiece 2 – Posic.13], de forma que se proceda a su apertura (Aunque el extremo del medidor es de nylon para evitar que la tapa se pueda rallar, si la tapa está abierta evitaremos su desgaste)
- Introducir el medidor en la boca de llenado, hasta que llegue a tocar el abrasivo.

El medidor de carga dispone de un adhesivo que nos indica cuando es necesario realizar una carga para llenar el depósito. Si el adhesivo llega a la boca de llenado en su zona amarilla es recomendable hacer la carga, si llega a la zona roja o la sobrepasa se debe hacer la carga.

Nota: Cuando el depósito está a punto de vaciarte, el abrasivo empieza a salir de forma intermitente.

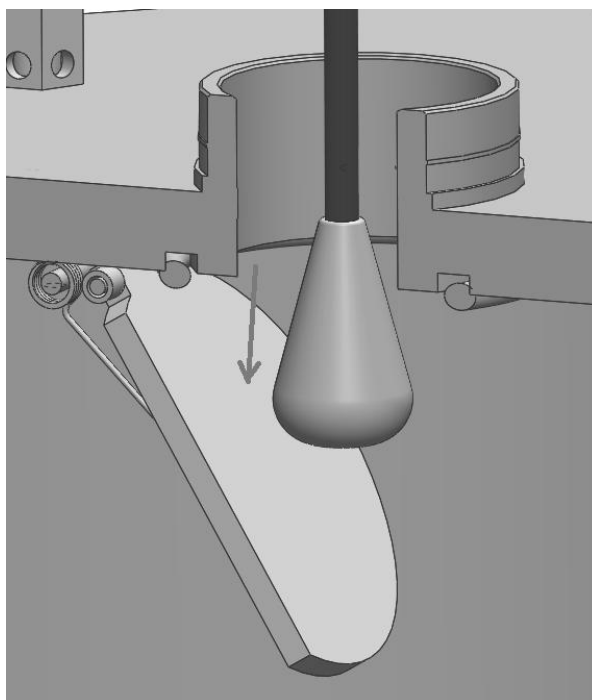

- Sacar el medidor por la boca de llenado.
- Soltar la tapa interior de producto [Despiece 2 – Posic.13].
- Comprobar que no han quedado restos de producto abrasivo en la boca de llenado que pudieran originar falta de estanqueidad en el cierre de la tapa o el deterioro de la junta [Despiece 2 – Posic.3].
- Volver a conectar el equipo al compresor.

## 7.4. REGULACION DE LA PRESION DE TRABAJO

La presión de trabajo se puede ajustar accionando manualmente el regulador [Despiece 1 – Posic.5], ubicado en la caja de regulación [Despiece 1 – Posic.4].

El regulador puede accionarse estando el equipo en marcha.

Para accionar el regulador deben seguirse los siguientes pasos:

- Elevar el mando (casquillo) del regulador
- Girar el mando hasta visualizar en el manómetro que se ha alcanzado la presión de trabajo adecuada.
- Pulsar el mando hacia abajo para enclavar el regulador.

La presión de trabajo nunca debe exceder de 6 kg/cm<sup>2</sup> (presión de tarado de la válvula de seguridad). Se considera que el rango óptimo de presión de trabajo es de 4 a 5,5 kg/cm<sup>2</sup>.

La presión de trabajo depende del tipo de trabajo a realizar

## 7.5. REGULACION DEL CAUDAL DE SALIDA DE PRODUCTO ABRASIVO

El caudal de salida de producto abrasivo puede regularse mediante el accionamiento manual del pomo de regulación de salida de producto [Despiece 1 – Posic.7], ubicado en la parte inferior del depósito.

El comienzo del proceso de ajuste debe realizarse con el regulador cerrado (pomo totalmente apretado), llevando a cabo su apertura lenta y paulatina hasta alcanzar el caudal de salida de abrasivo adecuado para el tipo de trabajo que se desee realizar. El proceso de ajuste debe realizarse con el gatillo de la pistola [Despiece 2 – Posic.58] accionado.

### ⚠ ATENCION:

No desmontar nunca el tornillo de regulación con el equipo en funcionamiento. Una vez alcanzado el caudal de salida máximo, no se debe seguir girando el tornillo de regulación [Despiece 1 – Posic.7] en el sentido de apertura, pues podría llegar a producirse el desmontaje accidental del mismo.

## 7.6. CONTROL DE LA SALIDA DEL ABRASIVO AL DEJAR DE ARENAR

La arenadora dispone de una llave en la tapa del depósito [Despiece 2 – Posic.94] para controlar la salida de abrasivo al soltar el gatillo.

En funcionamiento normal, la llave debe estar abierta para evitar la aparición de chorretones de abrasivo al empezar a arenar y al finalizar.




**⚠ ATENCION:**

Si por seguridad, fuera necesario que el abrasivo dejara de salir de forma inmediata al soltar el gatillo de la pistola. Es necesario, cerrar la llave en la tapa del depósito [Despiece 2 – Posic.94].



### 7.7. PUESTA A TIERRA DEL EQUIPO

Dispone de un cable de puesta a tierra con pinza.

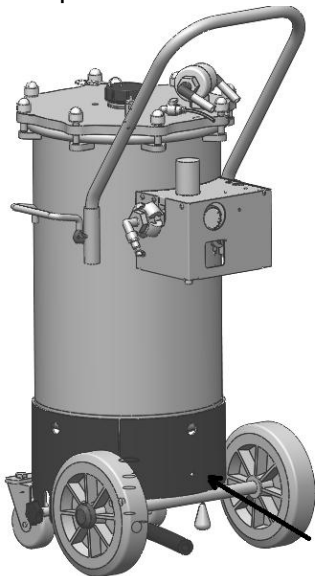

- Colocar el prisionero [Despiece 2 – Posic.82] en la tuerca situada en el cuerpo de la arenadora (donde se indica en la figura).
- Uno de los extremos del cable de tierra, dispone de un conector circular, introducirlo en el prisionero.
- Atornillar la tuerca de sujeción [Despiece 2 – Posic.83].
- Poner a tierra a través de la pinza

### 8. DESMONTAJE DE COMPONENTES

A continuación se describe el modo de proceder para la realización de determinadas tareas de desmontaje o sustitución de componentes del equipo que, a juicio de AEROGRÁFICOS GAHE, S.A., se consideran habituales y pueden ser desarrolladas por el propio usuario.

Para la realización de otros tipos de acciones de desmontaje, se considera necesaria la intervención de nuestro SAT.

## 8.1. DESMONTAJE DE BOQUILLAS

Para desmontar la boquilla de la pistola [Despiece 2 – Posic.52] para su limpieza o sustitución, se debe proceder del siguiente modo:

- Desconectar el equipo de la fuente de alimentación de aire a presión.
- Desenroscar la tuerca portaboquilla [Despiece 2 – Posic.51] del adaptador [Despiece 2 – Posic.50] unido a la manguera de producto.
- Extraer la boquilla [Despiece 2 – Posic.52] de la tuerca portaboquilla [Despiece 2 – Posic.51].

Para la colocación de la boquilla, proceder en sentido inverso a los pasos descritos en los puntos anteriores.

## 8.2. DESMONTAJE DE LA MANGUERA DE PRODUCTO

Para desmontar la manguera de producto [Despiece 2 – Posic.28] para su limpieza o sustitución, se debe proceder del siguiente modo:

- Desconectar el equipo de la fuente de alimentación de aire a presión.
- Aflojar la abrazadera que sujeta la manguera [Despiece 2 – Posic.28] al racord [Despiece 2 – Posic.85].
- Separar la manguera del racord.

Para volver a montar la manguera, proceder en sentido inverso a los pasos descritos en los puntos anteriores.

## 8.3. DESMONTAJE DE LA TAPA DEL DEPOSITO

Esta operación debe realizarse únicamente por motivos de mantenimiento o limpieza periódica. La carga de producto abrasivo en el depósito debe realizarse siempre por la tapa de llenado de producto [Despiece 2 – Posic.13] y no por la tapa del depósito [Despiece 2 – Posic.2].

Para desmontar la tapa del depósito [Despiece 2 – Posic.2], se debe proceder del siguiente modo:

- Desconectar el equipo de la fuente de alimentación de aire a presión.
- Asegurarse de que el depósito se encuentra despresurizado, mediante la visualización del manómetro [Despiece 1 – Posic.19] localizado en la caja de regulación del equipo [Despiece 1 – Posic.4].
- Desaflojar y retirar los tornillos [Despiece 2 – Posic.8] que unen la tapa a las orejetas del cuerpo del depósito.
- Desconectar el tubo de alimentación de aire al depósito del codo giratorio [Despiece 2 – Posic.64] y el tubo de aire [Despiece 2 – Posic.84] de la llave [Despiece 2 – Posic.94] ubicados en la tapa del depósito [Despiece 2 – Posic.2].
- Retirar la tapa [Despiece 2 – Posic.2].

Para volver a montar la tapa, proceder en sentido inverso a los pasos descritos en los puntos anteriores, teniendo especial cuidado en que las superficies de contacto entre la tapa y el borde superior del depósito se encuentren limpios y libres de partículas que puedan originar falta de estanqueidad en el cierre o el deterioro de la junta de la tapa [Despiece 2 – Posic.4].



## 9. CONSEJOS PARA EVITAR PRACTICAS INAPROPIADAS Y PELIGROSAS

Deben seguirse atentamente las siguientes advertencias a fin de evitar riesgos que puedan resultar peligrosos para personas, animales o bienes.

**⚠ ATENCION:**

No utilizar el equipo en presencia de otras personas que no cuenten con equipos de protección y vestimenta apropiados. El operario y resto de personas próximas a las zonas de trabajo deben protegerse del impacto del producto abrasivo.

**⚠ ATENCION:**

Una aplicación inapropiada del chorro de producto abrasivo puede resultar peligrosa. Nunca se debe apuntar con la pistola a personas, animales, instalaciones eléctricas o equipo de arenado.

**⚠ ATENCION:**

No ejercer presión sobre la tapa de entrada de producto mientras el depósito se encuentre presurizado.

**⚠ ATENCION:**

Durante el funcionamiento del equipo, el tapón de plástico de la tapa [Despiece 1 – Posic.17] debe estar siempre quitado, debido a que si durante el llenado del depósito quedaran restos de producto abrasivo en la boca de llenado (ver apartado 7.2 “LLENADO DEL DEPOSITO”), no se produciría la presurización del mismo y el aire a presión podría sacar el tapón de la boca de entrada de producto [Despiece 1 – Posic. 3] con fuerza.

**⚠ ATENCION:**

No utilizar nunca el equipo para tratar una pieza sujeta por otro operario.

**⚠ ATENCION:**

Antes de llevar a cabo cualquier actuación sobre el equipo (reparaciones, mantenimiento, sustitución de elementos), debe procederse a desconectar el equipo de la fuente de alimentación de aire a presión.

- El operario del equipo debe ir provisto de pantalla de protección y guantes de seguridad. Ninguna parte del cuerpo debe quedar expuesta al impacto de producto abrasivo rebotado de la superficie tratada. Si las condiciones sonoras particulares en la zona de trabajo lo hacen necesario, deben emplearse protecciones auditivas.
- El equipo debe situarse lo más lejano posible a la zona de trabajo.
- El equipo sólo puede ser utilizado por personal conocedor de los contenidos del presente manual.
- El equipo no puede ser utilizado por niños ni personal no cualificado.
- La manguera de producto abrasivo debe ser sometida a un especial cuidado (no debe ser doblada, pisada, arañada ni rozada por objetos punzantes).
- No poner nunca en funcionamiento el equipo sin asegurarse de la correcta conexión de las mangueras al equipo y al compresor.
- No manipular, fijar ni bloquear el sistema de control remoto neumático.



- Utilizar únicamente piezas de recambio originales *JA-FE*.
- No utilizar la máquina bajo la influencia de alcohol, narcóticos o medicamentos.
- No abrir nunca el depósito del equipo mientras se encuentre presurizado.
- No utilizar la válvula de seguridad para despresurizar el depósito. Para despresurizar, basta con dejar de accionar el gatillo de la pistola.
- Con la finalidad de mantener en buenas condiciones el compresor, éste debe situarse suficientemente alejado de la arenadora y siempre fuera del área de trabajo.


 **ATENCIÓN:**

GAHESA **desaconseja la utilización de ARENA DE SILICE en los trabajos de chorreado**, debido a que la exposición del polvo que se produce da lugar a neumoconiosis (**SILICOSIS**) y está regulado por los Índices de exposición a agentes químicos (VLA-ED) publicados anualmente por el Instituto nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, y reclasificado por la International Agency for Research on Cancer (IARC) de grupo 2A (probablemente carcinogénico en humanos) a grupo 1 (carcinogénico en Humanos).

Desde GAHESA recomendamos evitar exponerse al polvo de arena de sílice empleando alguno de los muchos abrasivos

## 10. DESPIECE COMPLETO DE COMPONENTES DE REPUESTO

A continuación se adjunta tabla y despiece gráfico de los componentes que pueden adquirirse como repuestos originales *JA-FE*:

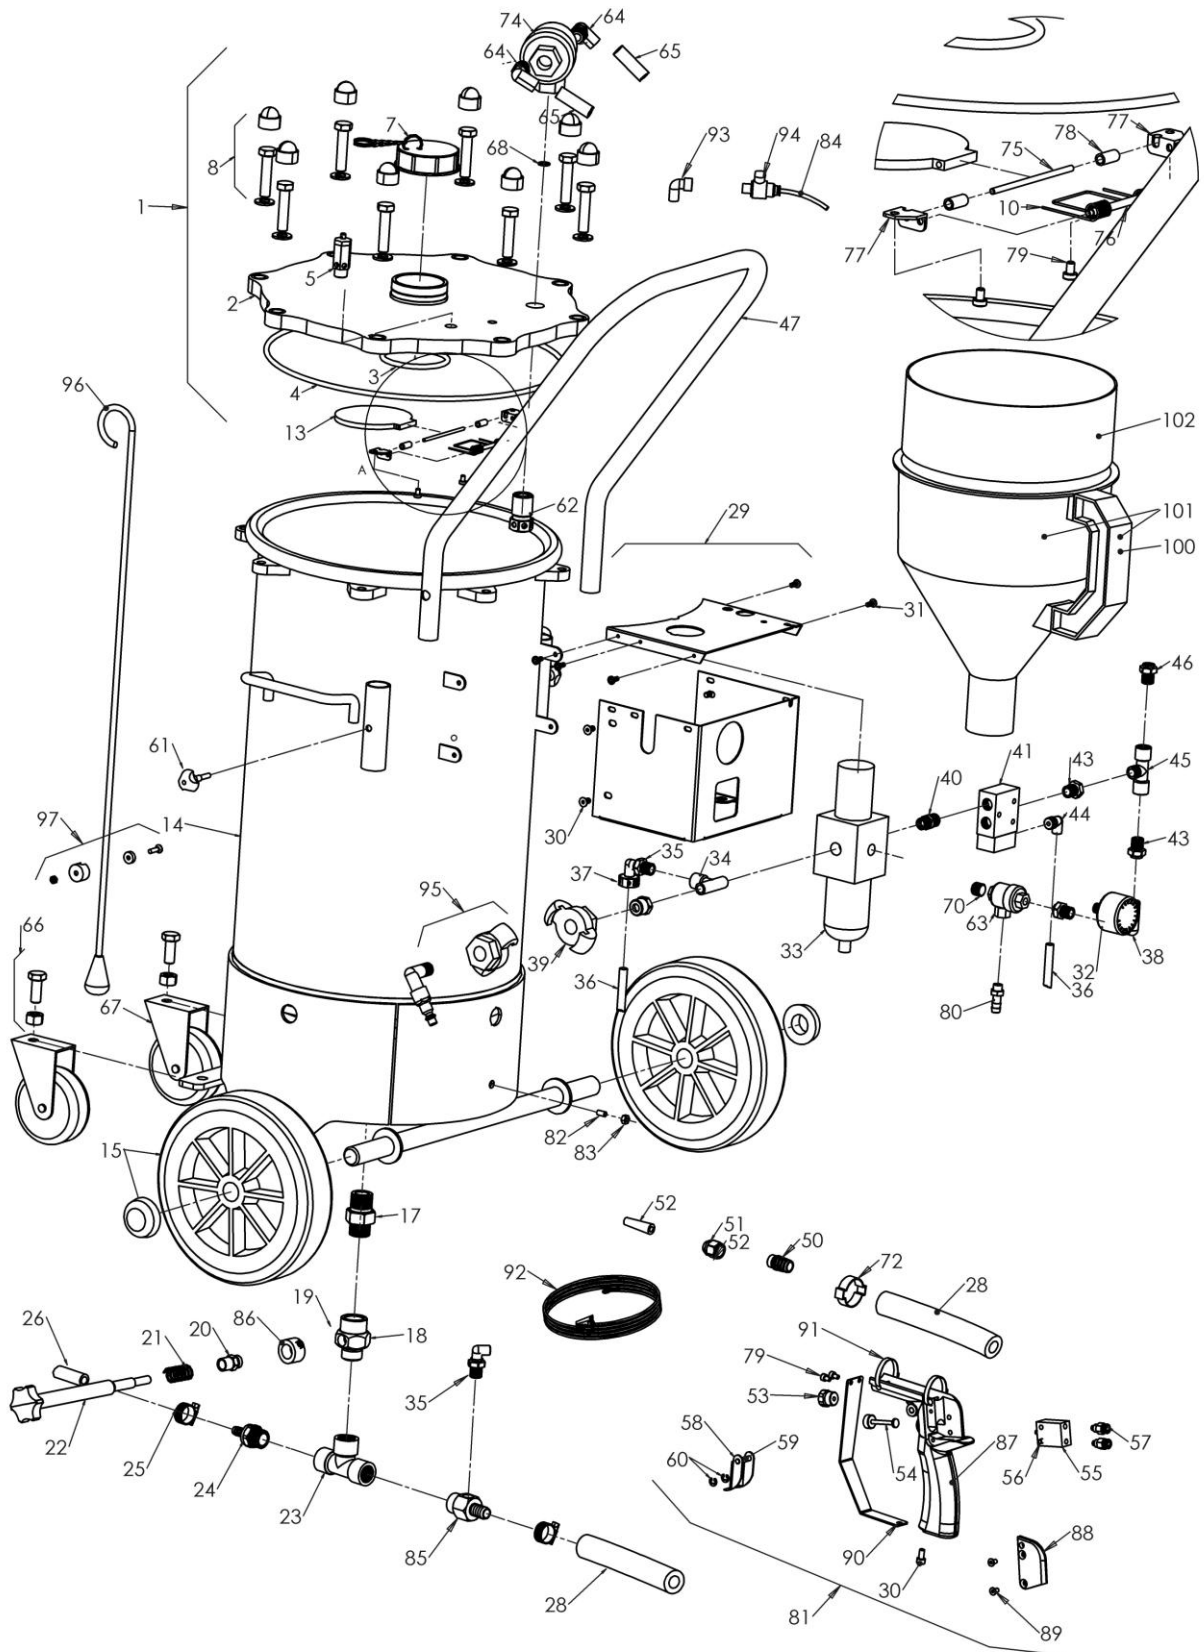

Despiece 2 – Componentes de Repuesto (Arenadora JAFE 30 MAS)  
(Rev.0)

| Posic. | Ref.             | Denominación                          |
|--------|------------------|---------------------------------------|
| 1      | 52205            | TAPA MONTADA 30MAS                    |
| 2      | 52097            | TAPA TERMINADA                        |
| 3      | 550571B          | JUNTA TORICA                          |
| 4      | 52080B           | JUNTA DE TAPA                         |
| 5      | 55021B           | VALVULA DE SEGURIDAD                  |
| 7      | 52093            | TAPON COMPLETO                        |
| 8      | 52095            | JUEGO TORNILLOS COMPLETOS (8 UD.)     |
| 10     | 52004B           | BLISTER MUELLE                        |
| 13     | 52026MB          | TAPA DE LLENADO MECANIZADA            |
| 14     | 52CUERAREN30MASB | CUERPO ARENADORA 30MAS SOLDADO        |
| 15     | 55041B           | RUEDA FIJA + TAPABLOCK (1UD)          |
| 17     | 52052B           | TUERCA LOCA 1/2                       |
| 18     | 52187B           | CUERPO REGULADOR                      |
| 19     | 52184B           | JUNTA (5 UD.)                         |
| 20     | 52188B           | PIEZA SOPORTE                         |
| 21     | 52019B           | MUELLE                                |
| 22     | 52189B           | REGULADOR SALIDA DE PRODUCTO D8       |
| 23     | 52049B           | "T" 1/2H-1/2H-1/2H                    |
| 24     | 52020B           | RACOR 1/2M A ESPIGA Ø9                |
| 25     | 30151B           | ABRAZADERA (2 UD.)                    |
| 26     | 52106B           | MANGUERA 8 x 15 – ARENADORA 30L       |
| 28     | 52218            | MANGUERA COMPLETA – ARENADORA 30L     |
| 29     | 52192            | CAJA COMPLETA                         |
| 30     | 52011B           | TORNILLO ALLEN (4 UD.)                |
| 31     | 52010B           | TORNILLO ROSCACHAPA (4 UD.)           |
| 32     | 52181B           | MANOMETRO 10 BAR                      |
| 33     | 52180B           | FILTRO REGULADOR CON PURIFICADOR 1/4H |
| 34     | 52178B           | "T" 1/4M-1/4H-1/4M                    |
| 35     | 52013B           | CODO GIRATORIO 1/4 A Ø4               |
| 36     | 52108            | TUBO DOBLE POLIAMIDA 2X4              |
| 37     | 52065B           | BRIDA DE PLASTICO (10 UD.)            |
| 38     | 55051B           | CODO 90º 1/4M – 1/4H                  |
| 39     | 52177B           | RACOR EXPRES                          |
| 40     | 55009            | RACORD 1/4M (5 UD.)                   |
| 41     | 52014B           | VALVULA 3/2                           |
| 43     | 11051/41/4H      | REDUCCIÓN 1/4M – 1/4H                 |
| 44     | 52015B           | CODO GIRATORIO 1/8 A Ø4               |
| 45     | 52012B           | "T" 1/4H-1/4M-1/4H CENTRAL            |
| 46     | 52090B           | RACORD 1/4 A Ø10                      |
| 47     | 52190            | ASA DE TRANSPORTE                     |
| 50     | 52047B           | RACORD 1/4G                           |
| 51     | 52048B           | PORTABOQUILLA                         |
| 52     | 520243B          | BOQUILLA CARBURO 3MM.                 |
| 53     | 52043B           | TUERCA SOPORTE                        |
| 54     | 52044B           | EMPUJADOR                             |
| 55     | 52022B           | VALVULA                               |
| 56     | 52045B           | PASADOR SOPORTE                       |
| 57     | 52023B           | RACORD M5 A TUBO Ø4                   |
| 58     | 50068B           | GATILLO                               |
| 59     | 50067            | EJE GATILLO MONTAJE (10 UD.)          |
| 60     | 50006            | ANILLO SEJER MONTAJE (10 UD.)         |

|     |                   |  |
|-----|-------------------|--|
| 61  | 52207             | PASADOR SOPORTE ASA(2UD)                     |
| 62  | 52103B            | DISTRIBUIDOR DE AIRE                         |
| 63  | 52073B            | VALVULA DE DESCARGA RAPIDA 1/8               |
| 64  | 52088B            | CODO GIRATORIO 1/2 A Ø10                     |
| 65  | 52076B            | TUBO POLIURETANO 8x10                        |
| 66  | 55313B            | JUEGO TORNILLOS PARA RUEDA GIRATORIA (2 UD.) |
| 67  | 55042B            | RUEDA GIRATORIA (1UD)                        |
| 68  | 52104B            | JUNTA  |
| 70  | 55258B            | TAPÓN 1/8                                    |
| 71  | 10M91BLISTER      | ADAPTADOR 1/4H (2 UD.)                       |
| 72  | 52169B            | ABRAZADERA 25 x 28                           |
| 74  | 52087B            | VALVULA DE DESCARGA RAPIDA 1/2               |
| 75  | 52115B            | EJE TAPA DE LLENADO                          |
| 76  | 52116B            | EJE DE MUELLE TAPA DE LLENADO                |
| 77  | 52113B            | KIT SOPORTE TAPA DE LLENADO                  |
| 78  | 52117B            | CASQUILLO TAPA DE LLENADO                    |
| 79  | 52114B            | TORNILLO M4X6 (2 UD.)                        |
| 80  | 10M92BLISTER      | ADAPTADOR 1/4m (2 UD.)                       |
| 81  | 52110             | PISTOLA COMPLETA ARENADORA                   |
| 82  | 55260B            | PRISIONERO ALLEN M 5                         |
| 83  | 55216B            | TUERCA M5 (2 UN.)                            |
| 84  | 52214             | TUBO POLIAMIDA 2x4 (1,5m)                    |
| 85  | 52166B            | RACORD ½ A ESPIGA 13                         |
| 86  | 52172B            | TOPE REGULADOR DE PRODUCTO+PRISIONERO        |
| 87  | 52JAFEARENCUERPOB | CUERPO PISTOLA ARENADORA                     |
| 88  | 52JAFEARENTAPAB   | TAPA CUERPO PISTOLA ARENADORA                |
| 89  | 52169B            | TORNILLO AVELLANADO INOX M4X8                |
| 90  | 52167B            | PROTECTOR PISTOLA ARENADORA                  |
| 91  |                   | ABRAZADERA PLASTICO                          |
| 92  | 52215             | CABLE DE TIERRA+PINZA                        |
| 93  | 52179B            | CODO 1/8                                     |
| 94  | 52182B            | LLAVE 1/4 TUBO 4                             |
| 95  | 52210             | ADAPTADOR RACOR EXPRES CR 3/8                |
| 96  | 52195             | MEDIDOR CARGA                                |
| 97  | 52211             | SOPORTE VARILLA MEDIDOR CARGA                |
| 100 | 50160ASA          | ASA EMBUDO 5L                                |
| 101 | 52062             | EMBUDO COMPLETO ARENADORA                    |
| 102 | 52TAMIZ           | TAMIZ DE ARENADORA                           |

## 11. ANOMALIAS Y POSIBLES SOLUCIONES

| ANOMALÍA  | POSIBLE CAUSA   | PUNTOS DE INSPECCIÓN            | SOLUCIÓN   |
|---|---|---------------------------------|--|
| I. No sale aire por la boquilla                       | A) Compresor sin conectar o apagado                                     | Compresor de alimentación       | Conectar el compresor a la arenadora y ponerlo en marcha   |
|   | B) Boquilla atascada  | Boquilla                        | Desmontar la boquilla de la pistola y soplar por la boquilla para eliminar la obstrucción                                    |
|   | C) Regulador de caudal de arena con demasiada apertura                  | Regulador de salida de producto | Cerrar el regulador hasta alcanzar el nivel de apertura adecuado. Soplar la manguera y la boquilla                           |
|   | D) Granulometría excesiva del abrasivo empleado                         | Abrasivo                        | Vaciar el depósito y llenarlo de abrasivo de granulometría adecuada. Soplar las mangueras para eliminar el abrasivo residual |
|   | E) Manguera de producto atascada  | Manguera de producto            | Desmontar la manguera de producto y limpiar  |
|   | F) No funciona la válvula de tres vías ubicada en la caja de regulación | Válvula de tres vías            | Sustituir  |
|   | G) No funciona la válvula de la pistola                                 | Válvula de la pistola           | Sustituir  |
| II. No sale abrasivo por la pistola (sólo aire)       | A) Depósito sin abrasivo  | Depósito                        | Rellenar el depósito de producto abrasivo  |
|   | B) Salida de producto abrasivo obturada                                 | Salida de producto              | Actuar sobre el pomo de regulación para aumentar el caudal<br>Limpieza de las conducciones de salida del depósito            |
|   | C) Granulometría excesiva del abrasivo empleado                         | Abrasivo                        | Vaciar el depósito y llenarlo de abrasivo de granulometría adecuada. Soplar las mangueras para eliminar el abrasivo residual |
|   | D) Regulador de salida de abrasivo cerrado                              | Regulador de salida de producto | Actuar sobre el pomo de regulación para aumentar el caudal   |
| III. Flujo de producto abrasivo no uniforme           | A) Abrasivo húmedo o con partículas extrañas                            | Interior del depósito           | Vaciar el depósito y llenarlo de abrasivo seco y filtrado.   |
|   | B) Granulometría excesiva del abrasivo empleado                         | Abrasivo                        | Vaciar el depósito y llenarlo de abrasivo de granulometría adecuada. Soplar las mangueras para eliminar el abrasivo residual |
|   | C) Regulador de caudal de arena con demasiada apertura                  | Regulador de salida de producto | Actuar sobre el pomo de regulación hasta obtener el caudal deseado   |
| IV. El resultado de la aplicación no es satisfactorio | A) Boquilla inadecuada para la aplicación                               | Boquilla                        | Sustituir la boquilla (según Tabla 1)  |
|   | B) Falta de estanqueidad de mangueras                                   | Mangueras                       | Sustituir las mangueras  |
|   | C) Presión de trabajo inadecuada  | Regulador de presión            | Actuar sobre el regulador de aire hasta obtener el resultado deseado   |
|   | C) Abrasivo no adecuado al trabajo a desarrollar                        | Abrasivo                        | Solicitar información al proveedor de producto abrasivo referente al tipo de producto más recomendado para cada trabajo      |
| V. Salida de aire por la válvula de seguridad         | A) Excesiva presión de aire del compresor que alimenta a la arenadora   | Manómetro del compresor         | Regular la presión de salida de aire del compresor a un máximo de 6 kg/cm <sup>2</sup>                                       |
| VI. Insuficiente salida                               | A) Filtro purificador obturado  | Filtro purificador              | Limpia el filtro purificador   |

| ANOMALÍA                                      | POSIBLE CAUSA   | PUNTOS DE INSPECCIÓN  | SOLUCIÓN   |
|---|---|-----------------------|--|
| de aire por la boquilla                       | B) Boquilla obstruida en la parte de la manguera  | Boquilla - manguera   | Desconectar la manguera de la arenadora y soplar desde la boquilla para desatascarla |
| VII. Falta de estanqueidad en tapas           | A) Existencia de partículas o cuerpos extraños que impiden el correcto cierre de las mismas | Tapas                 | Limpieza de las superficies de contacto de las tapas                                 |
|   | B) Juntas deterioradas o en mal estado  | Juntas                | Sustituir  |
| VII. Agarrotamiento del gatillo de la pistola | A) Falta de lubricación   | Gatillo de la pistola | Lubricar y limpiar el gatillo de la pistola de forma periódica.                      |
|   | B) Falta de limpieza  |                       |  |

Tabla 7

## 12. ALMACENAMIENTO DEL EQUIPO

En el caso de que el equipo no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo, se recomienda almacenar el mismo siguiendo las siguientes instrucciones:

- Desconectar el equipo de cualquier fuente de alimentación.
- Vaciar el depósito.
- Limpiar completamente el depósito, eliminando cualquier residuo o sedimento que pudiera quedar en su interior.
- Tapar el equipo con un envoltorio impermeable.

## 13. RETIRADA DEL EQUIPO

Finalizada la vida útil del equipo, deben seguirse unas normas básicas de actuación para retirar y dar de baja al mismo de una manera respetuosa con el medio ambiente.

Los envoltorios, los conductos flexibles, los componentes plásticos y los componentes no-metálicos deben ser desmontados y retirados de forma separada.

## 14. INSPECCIONES Y PRUEBAS PERIODICAS

Según la reglamentación en vigor en materia de equipos a presión en la fecha de fabricación, el equipo deberá someterse cada 10 años, como mínimo, a una inspección visual interior y exterior del aparato y a una prueba de presión.

Las pruebas e inspecciones se llevarán a cabo según lo indicado por la reglamentación específica de aparatos a presión del país de utilización del equipo.

Anualmente el equipo deberá ser limpiado interiormente por el usuario del mismo.

La válvula de seguridad se someterá, al menos, a una revisión cada año, a realizar por el usuario.

No obstante a lo indicado anteriormente, es responsabilidad del usuario estar al corriente de la reglamentación en vigor en materia de aparatos a presión durante la vida útil del equipo y llevar a cabo las tareas de inspección y pruebas periódicas reglamentarias que se establezcan en las mismas.

## DECLARACION DE CONFORMIDAD

DECLARACION DE CONFORMIDAD N°: **PED-AREN-277**  
CONFORMITY DECLARATION N°:

FABRICANTE / REPRESENTANTE AUTORIZADO:  
MANUFACTURER / AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

NOMBRE: **AEROGRÁFICOS GAHE, S.A.**  
NAME:

DIRECCIÓN: **Pol. Ind. de Villamuriel, Parc. 83**  
ADDRESS: **34190 Villamuriel de Cerrato (Palencia) - Spain**

Esta empresa certifica bajo su exclusiva responsabilidad que la **arenadora de precisión** correspondiente al modelo indicado a continuación ha sido diseñada, fabricada, inspeccionada y probada tal como indican los requisitos aplicables de la Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE, de acuerdo con el correspondiente procedimiento de evaluación de la conformidad (Módulo A).

*The undersigned Company certifies under its sole responsibility that the **precision sandblasting unit** of model specified below has been designed, manufactured, inspected and tested as required by the relevant provisions of the Pressure Equipment Directive 2014/68/UE, in accordance with the corresponding conformity assessment procedure (Module A)*

EQUIPO: **Arenadora de precisión**  
EQUIPMENT: **Precision sandblasting unit**

MODELOS: **0701AREN30MAS**  
MODEL:

Números de Serie: **2732-2733-2734**  
Serial number(s):

Normas Armonizadas utilizadas: **UNE-EN 13445**  
Harmonized standards applied:

Firma en nombre del fabricante  
Signed on behalf of the manufacturer

Nombre: **Luis TORNERO MORENO**  
Name:

Cargo: **Gerente**  
Position: *Manager*

Lugar / Fecha: **Villamuriel de Cerrato, 11 de Julio de 2017**  
Place / date:

Firma:  
Signature:





|  |                     |
|--|---------------------|
| Modelo: <b>ARENADORA JAFE 10MAS</b> ..... Fecha de compra: |                     |
| Nº de serie: .....   |                     |
| Comprador: .....   | Sello distribuidor: |
| Dirección: .....   |                     |
| Ciudad: .....  |                     |





Aerográficos GAHE, S.A.  
Parque Industrial de Villamuriel  
Avda. Comunidad Europea N°83  
34190 Villamuriel de Cerrato  
Palencia – España

Tel. +34 979 761020  
Fax. +34 979 761030

**arenadora** **jafe**